60

Int. Cl.:

B 60 g, 11/10 F 16 f, 1/30

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

Deutsche Kl.:

63 c, 40 47 a3, 1/30

<b>1</b>	Offenlegu	ngsschrift	2 312 864	
<b>6</b>	J	Aktenzeichen:		
<b>₩</b>	•	Anmeldetag:	15. März 1973	
8		Offenlegungstag:	19. September 1974	
	Ausstellungspriorität:	_		
•	Unionspriorität			
8	Datum:			
<b>(4)</b>	Land:		•	
<b>6</b>	Aktenzeichen:	_		
•	Bezeichnung:	Blattfederlagerung am Fahrz	eugrahmen eines Nutzfahrzeuges	
•	Zosatz zu:	_ ·		
•	Auscheidung aus:	_		
<b>1</b>	Anmelder:	Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln		
	Vertreter gem.§ 16 PatG:	-		
<b>@</b>	Als Erfinder benannt:	Wende, Hans, 7900 Ulm	•	

Rechercheantrag gemäß § 28 a PatG ist gestellt
Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:
DT-AS 1 128 308
DT-Gbm 1 957 183
US-PS 1 800 355
US-PS 2 346 574



5 Köln 80, den 26. Febr. 1973 ....

Unser Zeichen: D 73/16 - AP Dah/Bu

## Blattfederlagerung am Fahrzeugrahmen eines Nutzfahrzeugs

Die Erfindung bezieht sich auf die Lagerung einer Blattfeder am Fahrzeugrahmen eines Nutzfahrzeugs, von der sich
ein Ende in Pederrichtung verschiebbar an einer Rolle abstützt,
die drehbar auf einem Bolzen der am Fahrzeugrahmen befestigten Konsole lagert.

Bei der bekannten Blattfederlagerung ist die Rolle des Loslagers frei drehbar auf dem Bolzen der Konsole gelagert. Dies hat den Nachteil, daß Achsschwingungen bei normalen und insbesondere bei extremen Federausschlägen sowie Stoßbelastungen der Achse ohne Eigendämpfung auf den Fahrzeugaufbau übertragen werden.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, die eingangs genannte Lagerung einer Blattfeder so zu verbessern, daß ihre Nachteile vermieden werden.

Die Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Rolle des Loslagers über eine elastische Zwischenlage fest mit dem Bolzen der Konsole verbunden ist.

25. 17 \$757551 Die 73/16 - 5 - 5 - 5 - 5

Das erfindungsgemäße Loslager ist wartungsfrei und hat wenige Einzelteile, die einfach hergestellt werden können.

Achsschwingungen sowie Stoßbelastungen werden durch das Loslager gedämpft auf den Fahrzeugaufbau übertragen.

Der Bolzen besteht in weiterer Ausgestaltung der Erfindung aus zwei konischen Teilen, deren kleinste Stirnflächen mittels einer zentrisch liegenden Schraube gegeneinander verspannt sind.

Der Einfachheit halber ist es zweckmäßig, wenn ein konischer Teil des Bolzens zusammen mit der Konsole ein Stück bildet.

Nach einem anderen Gedanken der Erfindung ist die Lagerbohrung der Rolle entsprechend dem Verlauf des Bolzens ebenfalls konisch ausgebildet. Diese Ausbildung von Rolle und
Bolzen hat außerdem den Vorteil, daß allzugroße Längsverschiebungen der Rolle auf dem Bolzen innerhalb der Nachgiebigkeit der elastischen Zwischenlage verhindert werden.

Die elastische Zwischenlage besteht vorteilhaft aus einer einfachen Gummihülse, die durch an sich bekannte Verfahren, wie Kleben oder Vulkanisieren, fest mit der Rolle und dem Bolzen verbunden ist. Um zu verhindern, daß bei einer defekten oder abgenutzten elastischen Zwischenlage die Rolle vom

Bolzen abheben kann, hat der lose Teil des Bolzens an seinem äußeren Ende einen Anlaufbund.

Bei extremen Pederausschlägen der Blattfeder muß sichergestellt werden, daß sich die Blattfeder nicht vom Loslager
abheben kann. Aus diesem Grunde ist das Ende der Blattfeder als Bügel ausgebildet, der die Rolle umgreift.

In den Piguren ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

- Pig. 1 in einer Seitenansicht die in einem Fest- und Loslager des Pahrzeugrahmens geführte Blattfeder,
- Fig. 2 das Loslager aus Pig. 1 in vergrößerter Darstellung,
- Fig. 3 das Loslager nach Fig. 2 im Schnitt II II.

Eine Blattfeder 1 ist zur federnden Abstützung einer Fahrzeugachse 2 gegenüber dem nicht näher dargestellten Fahrzeugrahmen
mit ihrem einen Ende 3 in einem Pestlager 4 gehalten, das über
eine Konsole 5 am Längsträger 6 des Pahrzeugrahmens befestigt
ist. Das andere Ende 7 der Blattfeder ist in Federlängsrichtung verschiebbar in einem Loslager 8 gehalten. Das Los-

lager 8 besteht aus einer Rolle 9, die über eine elastische Zwischenlage 10 fest mit einem Bolzen 11 verbunden ist.

Der Bolzen 11 ist an einer Konsole 12 angebracht, die außen am Längsträger 6 befestigt ist. Als elastische Zwischenlage 10 dient beispielsweise eine Gummihülse, die mit Vorspannung zwischen Rolle 9 und Bolzen 11 eingeklemmt ist oder durch Vulkanisieren mit beiden Teilen verbunden ist.

12 to 10 to 10

Der Bolzen 11 besteht aus zwei konischen Teilen 13, 14, deren kleinste Stirnflächen 15, 16 mittels einer zentrisch angeordneten Schraube 17 gegeneinander verspannt sind. Der konische Teil 14 des Bolzens 11 ist dabei zusammen mit der Konsole 12 aus einem Stück gefertigt.

Die Rolle 9 hat eine Lagerbohrung 18, die in gleicher Weise wie der Bolzen 11 konisch ausgebildet ist. Außerdem hat die Rolle 9 zur Führung der Blattfeder stirnseitige Anlaufflächen. Das konische Teil 13 des Bolzens 11 hat aus Sicherheitsgründen einen Bund 19, der verhindert, daß bei Zerstörung der elastischen Zwischenlage 10 die Rolle 9 vom Bolzen 11 abrutschen kann. Das Federende 7 der Blattfeder 1 hat einen Bügel 20, der die Rolle umgreift.

5 , 73, 26. 2. 1973 D 73/16

Die bei normalen Ein- und Ausfedervorgängen auftretenden geringen Längenänderungen der Blattfeder werden durch Meine Drehbewegungen der Rolle 9, die im Bereich der Schubelastizität der elastischen Zwischenlage liegen, aufgefangen. Die selten vorkommenden großen Federwege, die zu größeren Längenänderungen der Peder führen, werden zum Teil durch Drehbewegungen der Rolle und durch Längsverschiebungen des Federendes 7 an der Rolle 9 aufgefangen, wobei diese Art des Längenausgleiches in erwünschten Maße an der Rolle 9 die Reibung zur Dämpfung von Achsschwingungen erhöht.

5 Köln 80, den 26. Febr. 1973 Unser/Zeichen: D-73/16 - AP Dah/Bu

-6.

#### Patentansprüche

- Lagerung einer Blattfeder am Fahrzeugrahmen eines

  Nutzfahrzeugs, von der sich ein Ende in Federlängsrichtung

  verschiebbar an einer Rolle abstützt, die drehbar auf einem

  Bolzen der am Fahrzeugrahmen befetigten Konsole lagert,

  dadurch gekennzeichnet, daß die Rolle (9) über eine elastische

  Zwischenlage (10) fest mit dem Bolzen (11) verbunden ist.
- 2. Lagerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als elastische Zwischenlage (10) eine Gummihülse dient.
- 3. Lagerung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Bolzen (11) aus zwei konischen Teilen (13, 14) besteht, deren kleinste Stirnflächen (15, 16) mittels einer zentrisch liegenden Schraube (17) gegeneinander verspannt sind.
- 4. Lagerung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der konische Teil (14) und die Konsole (12) aus einem Stück bestehen.
- 5. Lagerung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der lose Teil (13) an seinem äußeren Ende einen Bund (19) hat.

409838/0569


10000 HISO PLDA


F 380 d

KH D KLÖCKHER-HUMBOLDT-DEUTZ AG : KÖLP

26. 2. 1973

- -3
- 6. Lagerung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerbohrung (18) der Rolle (9) entsprechend dem Bolzen (11) konisch ausgebildet ist.
- 7. Lagerung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Ende (7) der Blattfeder (1) als Bügel (20) ausgebildet ist, zwischen dessen Schenkel die Rolle (9) gehalten ist.

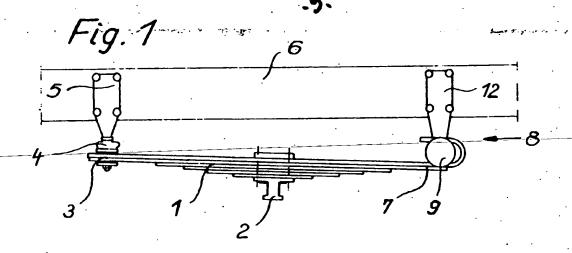

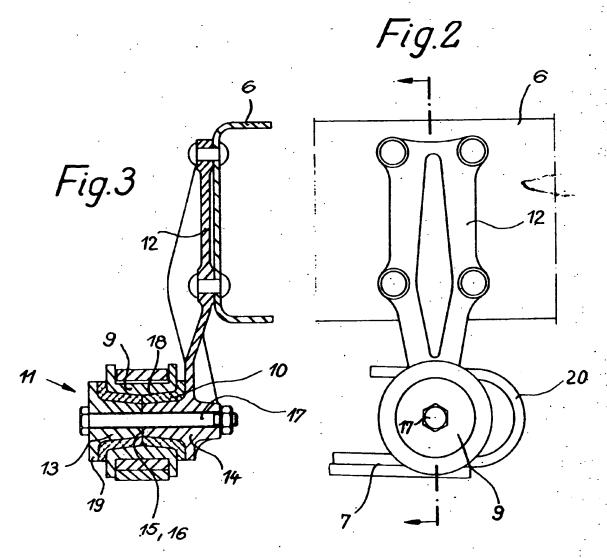

409838/0569 73 OT: 19.09.7

ATS 15.03.73 F32 110

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
Остипр			

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.